



Deux tailles


- ① Hauteur 500 mm/largeur 300 mm : pour lovage de câble $\varnothing < 11$ mm.
- ② Hauteur 800 mm/largeur 500 mm : pour lovage de câble $\varnothing > 11$ mm.

Conditionnement

Chaque carton d'emballage contient 5 unités incluant 5 ferrures de fixation de boîtier BRB-OF.


Réglage des branches

- Desserrer légèrement les quatre écrous pour permettre aux bras de coulisser.
- Tirer sur les bras pour ajuster à la dimensions souhaitée :
 - soit jusqu'au niveau des marques ①, comme montré sur la photo, pour réglage à hauteur 500 mm et largeur 300 mm,
 - soit tirer les bras jusqu'en butée pour réglage à hauteur 800 mm et largeur 500 mm.
- Serrer les quatre écrous avec un couple de serrage maximum de 30 Nm.

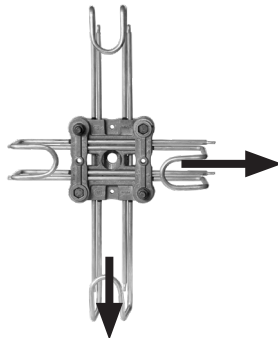

Fixer le dispositif sur le poteau

- Soit par deux bandes de feuillard 20x0,7 mm.
- Soit par un boulon \varnothing 14 ou 16 mm (si perçage poteau autorisé).

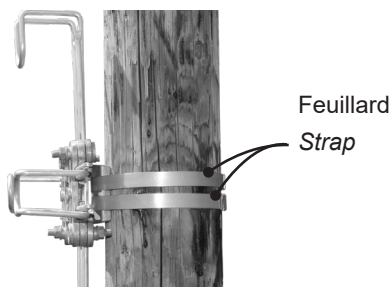

Two sizes


- ① Height 500 mm/width 300 mm: for cable coil $\varnothing < 11$ mm.
- ② Height 800 mm/width 500 mm: for cable coil $\varnothing > 11$ mm.

Packing

Each packing carton contains 5 units including 5 mounting brackets for enclosure BRB-OF.


Adjustment of the arms

- Loosen the four nuts to allow arms to slide.
- Pull at arms to open to the desired size:
 - either at the marks level ①, as shown on the picture, for adjustment at height 500 mm and width 300 mm,
 - or pull on arms up to the stops for size adjustment at height 800 mm and width 500 mm.
- Tighten the four nuts with a maximum torque of 30 Nm.

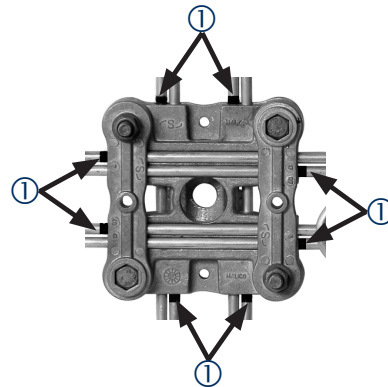

Fasten the device on the pole




- Either with two bands of steel straps 20x0,7 mm.
- Or with one bolt \varnothing 14 or 16 mm (if pole drilling authorized).

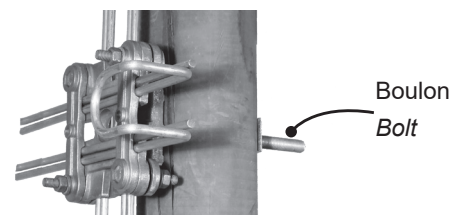

Placement du câble dans le dispositif

Placer le(s) câble(s) en évitant la torsion; si la couronne de câble est déjà formée, ouvrir temporairement un bras pour éviter une déformation excessive du câble.

Maintenir le love de câbles sur chacune des branches et entre les branches avec une quantité suffisante de colliers plastiques (Option réf. C2662). Les colliers en plastique doivent être serrés fermement. L'usage de la pince de serrage collier réf. MAPI est recommandé (en option non inclus).

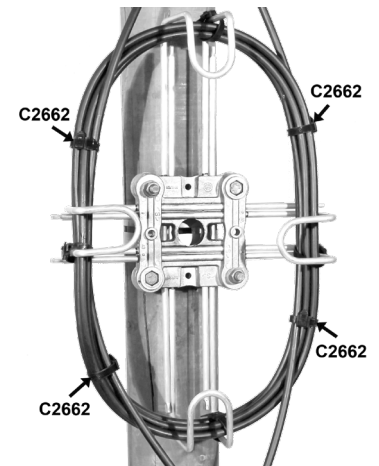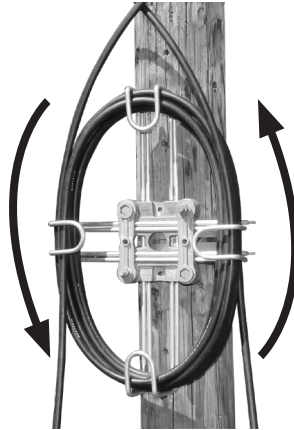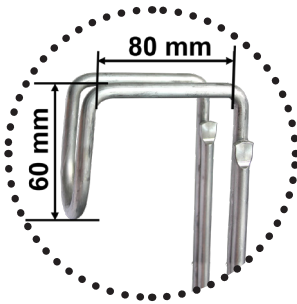

Laying of the cable in the device


Place the cable(s) avoiding twisting, if the cable coil is already formed, temporarily open one arm to avoid an excessive deformation of the cable.

Fix the cables on each branch with plastic ties (Option ref. C2662). The plastic ties must be firmly tightened. The use of the clamp for plastic tie ref. MAPI is recommended (optional not included).

Fixation du boîtier sur le dispositif de loveage

Assembler la ferrure dans les deux trous indiqués sur la photo à l'aide des deux boulons M6x20 fournis. Les deux rondelles plates doivent être positionnées de part et d'autre de la ferrure


Serrer fermement à la main les deux écrous papillon.

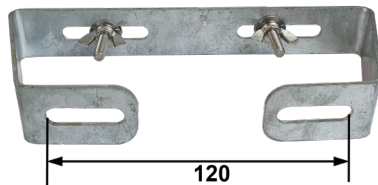

Fasten of the enclosure on the coiling device

Assemble the bracket into the two holes as shown on the photo, using the two supplied bolts M6x20. The two flat washers should be located on each side on the bracket

Tighten firmly by hand the two wing nuts.

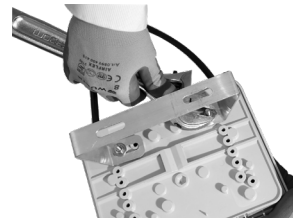


Maintien des cables en entrée de boîtier

Fixer les cables à la base du love à l'aide de colliers crantés supplémentaires (Option réf. C2662) serrés fermement.

Fastening of the enclosure

Fasten the cables at the bottom of the coil with additional notched ties (Option ref. C2662) firmly tightened

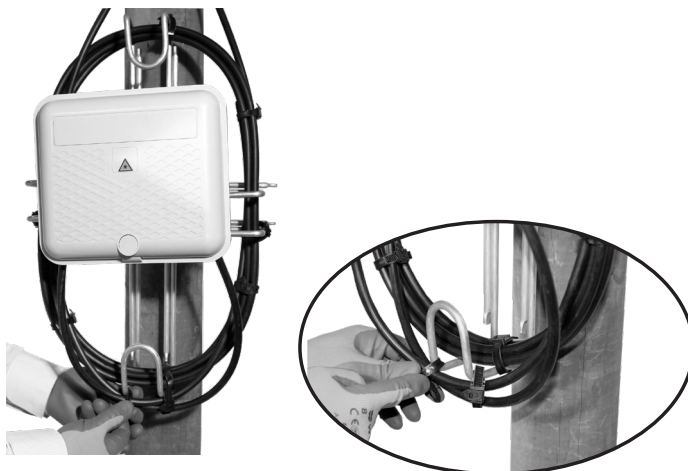

Montage final
Final mounting

